

KERKENBELEIDSPLAN AVELGEM

1. Sint-Martinuskerk Avelgem



3. Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk, Waarmaarde



2. Sint-Pieterskerk, Outrijve

19 Mei 2025

Ten geleide:

Het doel van dit sjabloon is niet meer of niet minder dan tot een goed kerkenbeleidsplan komen. In dit sjabloon is bij de 'decretaal verplichte velden' (cultuurhistorische waarde, beschermingsstatuut, bouwfysische toestand, eigendomstoestand, situering in de ruimtelijke omgeving, actueel gebruik, onderbouwde toekomstvisie met plan van aanpak) meegegeven hoe die velden uit te diepen zijn. Daarnaast bevat het bijkomende relevante velden – in de tekst aangeduid als 'optioneel'.

Daarmee wil het Platform Toekomst Parochiekerken je op weg helpen. Met dit sjabloon breng je de belangrijkste randvoorwaarden in kaart voor vervolgstappen zoals participatietrajecten en bestemmingsstudies. Het sjabloon laat toe dat je een strategisch kader uitdiept waarbinnen het lokaal bestuur en de kerkbesturen de parochiekerken behartigen.

Het opzet van het sjabloon is vooral *beschrijvend*. Pas de laatste hoofdstukken *interpreteren* de basisgegevens en beschrijvingen uit de voorgaande delen. Zo kom je tot een visie en plan van aanpak. Op die manier zoekt dit sjabloon naar een veralgemeende objectiviteit, niet in het minst om in latere fases allerlei toevalligheden, veranderingen en onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden. Een bijkomend voordeel van dat streven naar objectiviteit op diverse vlakken (erfgoed, architectuur, bouwtechniek, context, gebruik ...) is dat je beter in staat bent om in te schatten welke expertise nodig is om eventuele volgende fasen tot een goed einde te brengen.

Het zijn de gemeente en de kerkbesturen die doorgaans dit sjabloon invullen, of, als een andere partij het plan opmaakt, ten minste onderschrijven wat op deze pagina's opgenomen is.

In bepaalde gemeenten kan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) of de streekintercommunale advies verlenen of ondersteunen bij de opmaak van het plan. Bij twijfel: contacteer de instanties zelf of roep de hulp in van het Platform Toekomst Parochiekerken. Als er vragen zijn over bepaalde elementen in dit sjabloon of als er een vraag is naar externe begeleiding, contacteer dan ook het Platform Toekomst Parochiekerken. Wij helpen je graag op weg.

PARCUM

**Platform Toekomst
Parochiekerken**

PARCUM vvsG



Dit sjabloon werd opgesteld door PARCUM vzw en aangevuld door het Platform Toekomst Parochiekerken. Het dient als houvast bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan.

PARCUM vzw
Abdij van Park 7
3001 Leuven

www.parcum.be
info@parcum.be

016 40 60 73

BTW 0461.895.885
RPR Leuven

Platform Toekomst Parochiekerken
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

www.toekomstparochiekerken.be
info@toekomstparochiekerken.be

02 207 54 49

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	4
INLEIDING	5
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	8
2. FICHE PER KERKGEBOUW	10
2.1. Sint-Martinuskerk Avelgem	10
2.1.1. Identificatie	10
2.1.2. Beschrijving	10
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	19
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	19
2.2. Sint-Pieterskerk Outrijve	21
2.2.1. Identificatie	21
2.2.2. Beschrijving	22
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	31
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	31
2.3. Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Eligiuskerk Waarmaarde	33
2.3.1. Identificatie	33
2.3.2. Beschrijving	33
2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	43
2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	43
3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	44
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	44
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	45
BESLUIT.....	46

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Avelgem:

- Sint-Martinuskerk, Daniël Vermandereplein, 8580 Avelgem
- Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersstraat, 8582 Outrijve
- Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk, Onze-Lieve-Vrouwstraat, 8581, Waarmaarde

Dit kerkenbeleidsplan kwam tot stand in overleg met vertegenwoordigers van de drie kerkfabrieken, dit op:

- Maandag 20.01.2025;
- Maandag 17.02.2025;
- Maandag 05.05.2025;
- ...

Voorafgaand werd door de verschillende betrokken leden van de kerkraden deelgenomen aan een informatieve vergaderingen, georganiseerd door het bisdom, op:

- Dinsdag 23 april 2024 (Kennisplatform kerken, Grootseminarie Brugge)
- Maandag 4 november 2024 (Vives Hogeschool).

Tevens namen alle kerkraden deel aan een infovergadering m.b.t. het pastoraal plan van Pastorale Eenheid H. Familie op:

- Maandag 14 oktober 2024 (Malpertus Heestert)

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Avelgem, de Pastorale Eenheid H. Familie, het Centraal Kerkbestuur van Avelgem en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:

- door de bisschop van het bisdom Brugge op datum;
- door de gemeenteraad van de gemeente Avelgem op 1 juli 2025.

Bij de opmaak van dit kerkenbeleidsplan werd het pastoraal plan van de Pastorale Eenheid Heilige Familie als basis genomen. De inhoud van het pastoraal plan werd uitgebreid toegelicht in de regionale pagina's van Kerkenleven, edities 43 en 44 van 2024.

Hieruit blijkt dat de Sint-Martinuskerk van Avelgem zal fungeren als centrumkerk, waar wekelijks op zondag een eucharistieviering zal plaatsvinden. Ook de beide andere kerken blijven open voor liturgische vieringen, dit om de vier weken.

Daarnaast blijven in alle kerken doopvieringen, huwelijken en begrafenissen mogelijk.

Meer gedetailleerde info: zie volgende pagina, uittreksels uit Kerkenleven, 2024 – edities 43 en 44.

DE TOEKOMST VAN ONZE PASTORALE EENHEID

Het pastoraal plan en het kerkenbeleidsplan.



De leden van de kerkfabrieken die samen zijn om het pastoraal plan te bespreken © Rijk Spangens

Nu de vertellingen achter de rug zijn dient elke kerkfabriek opnieuw werk te maken van een meerjarenplan. Het meerjarenplan loopt van 2026-2031. De mensen van de kerkfabriek dienen na te denken over de nodige investeringen en nodige middelen opdat de eredienst op een volwaardige wijze kan verlopen. Maar op 1 januari 2025 treedt een wijziging op in het decreet betreffende de kerkfabrieken. Vanaf dan dienen de kerkfabrieken om het meerjarenplan op te maken- te verrekken vanuit het pastoraal plan, om zo te komen tot een geactualiseerd kerkenbeleidsplan.

De eerste stap: het pastoraal plan

Het pastoraal plan dient gemaakt te worden door het team van de pastorale eenheid.

Het opstellen van een geactualiseerd pastoraal toekomstplan voor de kerkgebouwen biedt een goede gelegenheid voor een ruimere bezinning/doorlichting van de pastorale werking van de Pastorale Eenheid: over hoe we nu Pastorale Eenheid zijn (sterktes, zwaktes, uitdagingen, kansen) en hoe we de toekomst zien van onze Pastorale Eenheid: welke evolutie verwachten we en welke accenten willen we leggen?

De parochie H.Familie

Met het oog op het opmaken van

een goed beleidsplan voor het gebruik van de kerkgebouwen in de toekomst is het van cruciaal belang om de vraag te stellen: in welke mate zijn we eigenlijk al een echte pastorale eenheid? Dit betekent volgens het 'Handvest van de Pastorale Eenheid': *één nieuwe parochie*, of profiteren de vroegere parochies, die zijn de huidige lokale geloofsgemeenschappen, zich nog steeds als aparte parochies, die nog ongeveer alles willen blijven doen zoals een parochie...? *Een pastorale eenheid is binnen een bisdom een gemeenschap van christen gelovigen die daarom is opgericht in een bepaald gebied dat meerdere vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen. (...) Ook al blijven de parochies voortop nog juridisch bestaan, ze vormen in het pastoraal bezijn een eenheid, een 'nieuwe parochie'* (Handvest voor de pastorale eenheid, p. 8-9)

De kerkgebouwen en de liturgische diensten

Wat is de huidige stand van zaken van de kerkgebouwen in de Pastorale Eenheid? Welke gebouwen gebruiken we en voor wat. Gaan er andere activiteiten door in kerken? Wie en hoe dikwijls en voor wat komen mensen naar de kerk? Zijn er gemeenschapsvieringen? Reeds geruime tijd is het pastoraal team met deze moeilijke oefening aan de

slag. Dank aan alle teamleden om zo nauwgezet alle elementen te analyseren, te objectiveren en mee vorm te geven aan een gefundeerd pastoraal plan.

Toekomstig gebruik van de kerkgebouwen

Gezien het zeer vlug krimpend aantal kerkgangers, priesters, diakens en vrijwilligers, is het belangrijk om realistisch naar de toekomst te kijken: wat is er pastoraal gezien wenselijk en vooral ook haalbaar? Keuzes maken en bepaalde zaken loslaten is moeilijk, maar is met het oog op de toekomst noodzakelijk en uiteindelijk ook vruchtbaar en levensgevend!

Vanuit het Bisdom willen ze meer inzetten op beloftevolle plekken en het bundelen van de krachten, om zo meer kwaliteitsvolle vieringen en levendiger geloofsgemeenschappen mogelijk te maken. Ze pleiten daarom voor een drastische vermindering van het aantal weekendvieringen. De zondagse eucharistie is het moment waarop de gelovigen worden samen-geroepen. Nu gebeurt dit vaak nog veel te versnipperd en ten koste van de kwaliteit. In plaats van versnippering, willen we meer inzetten op concentratie.

Het is pastoraal gezien zeker niet wenselijk om in alle of in zoveel mogelijk kerkgebouwen van de Pastorale Eenheid een weekendvie-

ring te laten plaatshebben. Het zal integendeel de kunst zijn om met moed en wijsheid toe te groeien naar een hoofdkerk in de Pastorale Eenheid, waarin de zondagse eucharistie van de Pastorale Eenheid gevierd wordt, omkaderd door kansen tot ontmoeting en verdieping. Ook de andere initiatiesacramenten horen er thuis (doopsels, eerste communies, vormsel). Hoe dan ook lijkt het belangrijk om nu al concrete stappen te zetten in de aangegeven richting. Zo beveelt het bisdom sterk aan dat er nu al in het kerkgebouw waarin de meeste gemeenschappelijke vieringen van de Pastorale Eenheid plaatshebben, steeds op een vast moment een weekendeucharistie wordt voorzien, met nadien ruimte tot ontmoeting.

Het is niet omdat er in kerkgebouwen geen of minder weekendvieringen meer plaatsvinden, dat die kerkgebouwen geen betekenis meer zouden hebben of dat de lokale geloofsgemeenschap geen pastorale mogelijkheden meer in zich zou dragen. Die kerkgebouwen kunnen nog een beperkte liturgische functie hebben (bv. voor uitvaarten, huwelijken, dopen, een schoolviering, ...). Kerkgebouwen zijn dragers van verschillende betekenissen. Het zijn inderdaad in eerste instantie cultusplaatsen, bestemd voor de liturgie. Ze bieden ook kans tot stilte, bezinning en gebed. Vandaar het belang van open kerken waar wij heel sterk op inzetten. Met dank aan zij die dagelijks de kerk openen en sluiten. Tevens is er valorisatie mogelijk van de kerkgebouwen (bv. als ruimte voor concerten, tentoonstellingen,...).

Volgende week meer informatie over de concrete invulling

Mar-Mesiaen

HET PASTORALE PLAN EN HET KERKENBELEIDSPLAN

Het pastoraal plan: concreter gemaakt

Vorige week kon je lezen dat we met het pastoraal team aan de slag moeten met een pastoraal plan. Dit is onder andere nodig zodat de mensen van de kerkfabrieken hun kerkenbeleidsplan kunnen opstellen.

Het is geen geheim dat het met de Kerk in Vlaanderen niet zo goed gaat. Ik druk het nog voorzichtig uit. We merken dat de kerkgangers meestal oudere mensen zijn. Ook het aantal families dat kiest voor een kerfeltelijke uitvaart neemt af. Veel jongeren hebben weinig boodschap aan de woorden van Jezus en Zijn Kerk. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het dalende aantal kinderen en jongeren dat bewust kiest om hun eerste communie te doen of gevormd te worden.

Toch merken we dat veel mensen gedurende de dag even een kerk binnenlopen om stil te worden, een kaarsje aan te steken, te bidden of te genieten van de vele 'kunstschatten'. Daarnaast vragen elk jaar weer heel wat ouders om hun kind te laten dopen. Ze willen dat hun kinderen gezegend worden door God en opgenomen worden in de geloofsgemeenschap. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan de ouders

in gesprek over de keuze voor de eerste communie en later het vormsel.

Samen bouwen aan de toekomst

De lokale geloofsgemeenschappen worden kleiner, maar dat betekent niet dat het geloof verdwijnt. Integendeel: het nodigt ons uit om samen de handen uit de mouwen te steken. Waar we samenwerken, ontdekken we dat één plus één niet twee is, maar drie! Zo mogen we samen ervaren dat alle lokale gemeenschappen samenkomen, we een FAMILIE van christenen vormen. Wat een hoopvol voorzicht! Maar we moeten die stap verder blijven zetten. Waar een wil is, is een weg – en die weg ligt heel dichtbij!

Centrumkerk

Op weg naar die samenwerking kiezen we ervoor om elke week, bij voorkeur met mensen uit alle lokale gemeenschappen, op zondag om 10.30 uur eucharistie te vieren. De Sint-Martinuskerk (vroeger de de canale kerk) wordt onze centrumkerk.

De keuze voor deze kerk als centrumkerk van onze pastorale een-



PASTORALE EENHEID HEILIGE FAMILIE AVELGEM

heid is voor iedereen goed te begrijpen.

En wat met de andere kerken?

Er wordt vaak gezegd dat er te veel kerken zijn en dat sommige kerken een andere bestemming mogen krijgen. Maar er is één voorwaarde: onze eigen kerk mag niet sluiten. En daar knelt het schoentje. We beseffen dat er kerken zullen moeten sluiten, maar dat zal in goed overleg gebeuren, zeker ook met de mensen van de kerkfabrieken en andere verantwoordelijken. Op dit moment kiezen we ervoor

om alle kerken open te houden en er liturgische vieringen te laten doorgaan. In elke kerk van onze pastorale eenheid (met uitzondering van Kerkhove) kunnen missen, dopen, huwelijken en uitvaarten plaatsvinden. Daarnaast zullen we volgens een beurtrol om de vier weken eucharistie vieren in een lokale gemeenschap. Zo krijgt elke gemeenschap (met uitzondering van Helkijn, dat steeds meer een cultuurkerk wordt) de kans om ook te plaatsen de mis bij te wonen. De misvieringen zullen als volgt georganiseerd worden:

Zaterdag om 18.00 u.: Heester, Moen, Otegem en Spiere

Zondag om 9.00 u.: Ootryve, Waarmaarde en Sint-Denijs

Zondag om 10.30 u.: Avelgem

Ontmoetings- en verdiepingsmoment

De aandachtige lezer zal opmerken dat dit een beurtrol van vier weken is, maar dat er op zondag om 9.00 maar drie plaatsen zijn waar de mis doorgaat. Goed gezien! In het vierde

weekend zullen er slechts twee eucharistievieringen zijn: één op zaterdag en één op zondag om 10.30 uur.

Op deze vierde zondag willen we extra inzetten op geloofsverdieping en ontmoeting. We willen tijd nemen om elkaar beter te leren kennen en zo te groeien als geloofsgemeenschap. Samen kunnen we een sterkere H. Familie vormen.

Vanaf wanneer?

Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2025. We zorgen dat het overzicht van de vieringen tijdig in de kerken beschikbaar is en we brengen duidelijke info via Kerk en Leven, Facebook en de website. Heb je vragen? Neem gerust contact op met iemand van het pastoraal team; we helpen je graag verder met de juiste informatie. Dank je wel! Laten we samen met hoop bouwen aan de Kerk.

Namens het pastoraal team

Mar-Mesiaen

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Handtekening bisdom

Handtekening gemeente

de algemeen directeur
David Claus

de burgemeester
Lut Deseyn

1. SITUERING KERKGEBOUWEN

1. Sint-Martinuskerk, Daniël Vermandereplein, 8580 Avelgem



2. Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersstraat, 8582 Outrijve



3. Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk, Onze-Lieve-Vrouwstraat, 8581, Waarmaarde



2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Sint-Martinuskerk Avelgem

2.1.1. Identificatie

Naam: Sint-Martinuskerk

Geografische ligging

- Daniël Vermandereplein, 8580 Avelgem
- Provincie: West-Vlaanderen

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Brugge
- Dekenaat of Regio: Waregem
- Parochie: Pastorale Eenheid Heilige Familie

Eigenaar: Gemeente Avelgem

Bescherming(en)/vastgesteld

- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen 14 mei 2024

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

HISTORIEK

Georiënteerd bedehuis met basilicale opstand en westtoren gelegen op veelhoekig plein. Heropgebouwde kerk, opgetrokken in 1924-1926 ter vervanging van de neogotische kerk opgericht van 1866 tot 1869 en vernield bij Duitse beschietingen in oktober 1918.

Voor de kerk, bronzen Heilig Hart beeld op arduinen sokkel volgens bouwplan van 1938 naar ontwerp van A. Vandemeulebroucke. Sokkel, afwijkend van het ontwerp met kruis en wapenschild zonder invulling.

Reeds in 1111 is er een vermelding van het "*Altare de Avelghem*", de oudste vermeldingen van een kerkgebouw of "*Ecclesiam de Avelghem*" dateren van 1269 of 1281. De kerk was gelegen op het grondgebied van de Heerlijkheid van Avelgem.

De eerste kerk is een romaans eenbeukig gebouwtje met vierkante toren met achzijdige bovenbouw en aansluitend koor. Het bedehuis wordt in 1485 verwoest door Gentse opstandelingen en in de Geuzentijd (circa 1580) brandt het gebouw volledig uit. De kerk wordt heropgebouwd op het einde van de 16de eeuw, van het oude Romaanse gebouw bleven enkel de toren en een deel van de zuidmuur van de benedenkerk bewaard. Het nieuwe, tweebeukige gotische bedehuis wordt ingewijd in 1620.

Door de opeenvolgende oorlogen zoals de negenjarige oorlog en de Devolutieoorlog geraakt het gebouw in verval. Ook de Franse Revolutie zorgt voor verder verval.

Naast het oude gebouw, trekt men in 1866-1869 een neogotische kerk op naar ontwerp van

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

A. Van Assche en A. Bressers. De oude kerk wordt afgebroken tussen 1866 en 1873. Het nieuwe kerkgebouw wordt in oktober 1918 bijna volledig platgebombardeerd door de Duitsers. De heropgebouwde kerk wordt ingewijd in 1928.

BESCHRIJVING

De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kerk met westtoren; schip van vier traveeën, transept met armen van één travee en rechte sluiting, koor met vijfzijdige sluiting en twee rechte traveeën, twee zijkoren met vlakke sluiting. Sacristie ten zuiden en doopkapel ten noordwesten.

Rode baksteen met het gebruik van arduin voor onder meer afzaten, traceerwerk, druiplijstjes en dekplaten. Leien bedaking, transept en koor onder zadeldaken, zijbeuken onder lessenaarsdaken.

Westtoren van vier geledingen, hoeken gemarkeerd door verjongende, haaks op elkaar gestelde steunberen uitlopend in polygonale hoektorentjes. Naaldspits met dakkapelletjes voorzien van torenuurwerken en bekroond door ijzeren kruis en windhaan. Aflijnende rondboogfries. Vierde geleding getypeerd door spitsbogige galmgaten. Voorgeplaatst portaal met verdiepte deur, boogveld met natuurstenen beeld van de patroonheilige Martinus van Tours.

Schip geritmeerd door steunberen en gekoppelde spitsbogige vensters. Lichtbeuk geritmeerd door drielichten gevat in rondboognis. Zijbeuken met voorgeplaatste zijportalen. Transeptgevels met geprofileerde gekoppelde spitsboogvensters op afzaten waarboven rozet. Arduinen traceerwerk. Hoeken gemarkeerd door verjongende, haaks op elkaar gestelde steunberen uitlopend in polygonale hoektorentjes. Torentjes geritmeerd door twee boven elkaar gestelde dwerggalerijtjes van blinde nissen.

Koor geritmeerd door steunberen en spitsbogige vensters waarboven ronde vensters. Doopkapel geritmeerd door spitsbogige vensters en dwerggalerij van blinde nissen.

INTERIEUR

Bepleurd en beschilderd *interieur* geritmeerd door bakstenen spitsboogvormige scheibogen op arduinen pijlers met beschilderd bladwerkkapiteel op achthoekige sokkels, bundelpijlers op de kruising. Dwerggalerij met blinde gekoppelde nissen in een omlijsting van zwarte baksteen. Onder de dwerggalerij afbeeldingen van de wapenschilden van de omliggende parochies en van de patroonheiligen van de kerk. Schip overwelfd door bakstenen kruisribgewelf, scheibogen en gewelfribben van zwarte baksteen. Ribben rustend op colonnetten, opgevangen door zuilen. Zijbeuken overwelfd door bakstenen kruisribgewelf. Koor met bakstenen kruisribgewelf uitstralend in de apsis.

Schip met glasramen uit de jaren 1970, glasramen met figuratieve voorstellingen, vermoedelijk van circa 1926, in koor en transept.

MOBILAIR

Hoofdaltaar met marmeren altaartafel waarboven calvarie en voorstelling van de Heilige Drievuldigheid. Neogotisch baldakijn onder zadeldak met wimberg opgevangen door zuilen. Noordelijk zijaltaar toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, marmeren altaartafel met houten retabel en bekronend beeld van Onze-Lieve-Vrouw.

Zuidelijk zijaltaar, marmeren altaartafel met beeltenis van het Lam Gods, houten retabel, bekronend Heilig Hartbeeld.

Houten biechtstoel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, koorbanken met neogotische vormgeving en doksaal met beeld van engel.

19de-eeuwse neogotische preekstoel van witte mergelsteen en hout met in de nissen, reliëfs voorstellend de evangelisten en hun symbolen.

Doopvont van geel koper, Doorniks werk uit de tweede helft van de 15de eeuw met 19de-eeuws deksel.

Beelden van de Heilige Martinus, Maria, Barbara en Jozef.

Nissen met reliëfs voorstellend de Evangelisten Lucas met os onder sokkel, Marcus met leeuw, Mattheus met engel en Johannes met arend in de zijbeuk van de viering (zuidbeuk).

- Archief Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed, Plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Provincie West-Vlaanderen, Avelgem,
- Gemeentelijk Archief Avelgem, *Bouwaanvragen 874.1*, nummer 38/028.
- DESPRIET P., De verdwenen kerk van Avelgem, in *De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken*, Kortrijk, 1982, p. 45-50.
- GODDEERIS J., DETAILLEUR W., *De neogotiek in West-Vlaanderen, religie en architectuur*, leper, 2001 p. 47.
- ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., *Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen*, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 20-21.
- WITDOUCK R., *Bijdragen tot de geschiedenis van het Dekanaat Avelgem, 1839-1989*, Avelgem, 1990, p. 260-262.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2005: *Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde*, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, onuitgegeven werkdocumenten.

Auteurs: [De Gunsch, Ann](#); [De Leeuw, Sofie](#)

Datum: 2005

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

AANVULLENDE INFORMATIE

Orgel

Voorgeschiedenis: In de jaren 1784-1787 was een orgel geplaatst door P. van Peteghem & zoon. Het is niet bekend of dit instrument herplaatst werd in de nieuwe kerk van 1869. Indien dit instrument in 1918 nog aanwezig was, dan werd het in elk geval vernield bij het eindoffensief van WO I.

Huidig orgel: Gebouwd door J. Anneessens in 1928. Het instrument werd zwaar beschadigd bij het bombardement van 10 mei 1940, en kort daarop hersteld door J. Anneessens. In november 1943 was opnieuw schade veroorzaakt doordat op een overhaaste wijze de klokken uit de toren gehaald werden door de Duitse bezetter; ook deze schade werd hersteld door J. Anneessens.

In 2001 werd bijkomend een klein koororgel aangekocht bij J. Bruggeman.

Auteurs: [Roose, Patrick](#)

Datum: 01-01-2012

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

Voor een meer gedetailleerde inventaris van het volledig roerend erfgoed verwijzen we naar de erfgoedatabank <https://meemoo.be/nl>. Op de website staat vermeld dat de info zou beschikbaar zijn vanaf voorjaar 2025.

Opbouw (optioneel)

- Aantal en soort bijruimtes:
winterkapel, sacristie, berging met toilet, 2 kelders (waarvan 1 met stookinstallatie)
- bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw:
Gezien de kerk als hoofdkerk van de pastorale Eenheid H. Familie werd aangeduid, lijkt ons de vraag naar opsplitsing op vandaag niet relevant.

Voorzieningen

- Tabel met de huidige aanwezige voorzieningen in het kerkgebouw

Sanitair	1 toilet
Verwarming	Gasinstallatie, aardgas, installatie in 2000, jaarlijks onderhoud door firma Abutriek
Verlichting	Halogeen en LED
Keukenvoorzieningen	enkel spoelbak
Audiosysteem	Nieuwe installatie 2024
Beeldscherm(en)	Nihil
Rolstoeltoegankelijkheid	Ja, behalve het koorgedeelte
Diefstal- en brandbeveiliging	<p>Diefstalbeveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle waardevolle stukken werden gemerkt / beschermd met de Selecta DNA, een lijmachtige vloeistof op waterbasis die transparant opdroogt, en die enkel met een uv-lamp helderblauw oplicht. De markering is voorzien van een stukje synthetisch in een laboratorium gemaakt DNA. Deze bevat een unieke code die in een beveiligde database wordt opgeslagen. Na forensisch onderzoek van het DNA kan de politie via de database nagaan wie de rechtmatige eigenaar is van het gemarkeerd product. <p>Overall in de kerk zijn herkenningstekens aangebracht waardoor diefstal ontmoedigd wordt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle roerend erfgoed werd genummerd n.a.v. de opmaak inventaris roerend erfgoed op initiatief van Zuidwest in kader van het project 'Goddelijke Huisraad'. De inventaris wordt online beschikbaar gesteld via Meemo. De bundel is ook toegevoegd als bijlage 4 bij dit kerkenbeleidsplan. <p>Brandbeveiliging</p> <ul style="list-style-type: none">- Brandblusapparaten aanwezig, jaarlijkse keuring door Nu-Swift
Bliksembeveiliging	Volledig vernieuwde installatie n.a.v. restauratie 2018
Gsm-operatoren	NVT

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- NVT

Biodiversiteit

Er is aanwezigheid van:

- vleermuizen
- gierzwaluwen
- kerkuilen
- slechtvalken

We verwijzen hieronder naar het verslag van Monumentenwacht nummer 50232/2024/B vastgesteld 14.05.2024.

10.3. DIEREN

G Toren:

Door de oostelijk uurwerkkapel zit een inlooppijp van een nestbak voor slechtvalken. Naar verluidt zijn er in het voorjaar vier jonge slechtvalken uitgevlogen.

* Op slechtvalken zijn er basisbeschermingsbepalingen van toepassingen, het is verboden ze opzettelijk te doden, te vangen en te verstoren tijdens de perioden van de voortplanting, zie <http://voegelbescherming.be/Slechtvalk>

G Zolder hoofdkoor

Op de loopbrug liggen uitwerpselen van vleermuizen.

Vleermuizen zijn beschermde en nuttige dieren, ze houden het insectenbestand onder controle en worden best niet gestoord. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt:

<https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep>



Uitwerpselen vleermuizen



Bouwfysische toestand

Hiervoor verwijzen we naar het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50232/2024/B vastgesteld 14.05.2024. Zie volledig verslag Monumentenwacht als bijlage 1 toegevoegd bij dit document.

Hieronder de samenvattende tabellen van de op te volgen werken in de komende jaren op korte, middellange en lange termijn.

OVERZICHT VAN DE EENMALIGE WERKEN

Artikel	Verkort advies	BINNENKORT	1-3 JAAR	3-6 JAAR	> 6 JAAR
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderliggende artikelnummers en inhoudsopgavenummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
2.3.a	De losse zinkbekleding op het dakluik in dakvlak 2 veiligheidshalve herbevestigen.	•			
5.7.3.a	Het kapotte rooster voor de uitblaasmond van de radiator in de sacristie vervangen.	•			
6.2.1.a	De verflagen op de binnenwanden in de kerk opfrissen.		•	•	
3.3.a	Het verloopstuk van de vrij aflopende PVC-regenafvoer aan de zuidgevel vervangen door bv. een betonnen geul.		•	•	
11.4.a	De verschoven natuurstenen elementen van de sokkel van het Heilig Hartbeeld voor de kerk, herplaatsen.		•	•	
10.1	Omdat er tijdens de dakrenovatie geen genormeerde ladderhaken of andere genormeerde ankerpunten geplaatst werden, is de plaatsing ervan achteraf niet evident. Mocht men toch nog deze heel nuttige (o.a. voor courant onderhoud) genormeerde ladderhaken of andere genormeerde ankerpunten willen aanbrengen, dan kunnen we op aanvraag de ideale plaats ervan op een dakenplannetje aanduiden.			•	•
2.5.a	Op termijn het torenkruis en de andere topbekroningen ontroesten en afwerken met een aangepast verfsysteem.				•

OVERZICHT VAN DE WEERKERENDE WERKEN

Artikel	Verkort advies	BINNENKORT	JAARLIJKS	2-JAARLIJKS	6-8JAARLIJKS
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderliggende artikelnummers en inhoudsopgavenummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
5.10.a	De verflagen op het houten buitenschrijnwerk binnenkort opfrissen. Vooraf de losgekomen en het gebroken sierhengsels op twee inkompoorten herstellen. Tevens de stopverf in de glassponningen van de sacristieramen bijwerken. Het opfrissen van de verflagen op het buitenschrijnwerk en alle overig houten elementen wordt best iedere 6 tot 8jaar (afhankelijk van de geveloriëntatie) opnieuw ingepland. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk	•			•
10.2.1.a	Regelmatig, minstens jaarlijks, de goten en de platte daken reinigen en de afvoeren en ontvangers nazien op verstoppingen. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-hemelwaterafvoer		•		
3.2.a 5.7.2.a	De diefijzers, gietijzeren standpalen van de hemelwaterafvoeren en de andere ijzeren gevelementen ontroesten en schilderen. Het is te verwachten dat dergelijke onderhoudswerken met een tussentijd van zo'n 6 tot 8 jaar moeten worden herhaald. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-ijzerwerk				•

OVERZICHT VAN DE REGULIERE KEURINGEN/NAZICHTEN

9.1.a	De brandblusapparaten jaarlijks laten keuren. Ze bij voorkeur ook een vaste plaats toewijzen met pictogrammen om ze aan te wijzen. * Zie ook onze infofolder brandveiligheid_poster.pdf		•		
8.1.a	De verwarmingsinstallatie laten nazien door een onderhoudstechnicus.			•	
7.2.1/ 7.2.2	De klokkeninstallatie en torenuurwerken laten nazien en onderhouden door een gespecialiseerde firma.			•	

CONDITIE

De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw weergegeven op een 6-delige kleurschaal en dit voor 3 aandachtspunten :



bouwfysische toestand	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
onderhoud	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen en risico's worden opgevolgd. Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor problemen?
risico's op gevolgschade	<i>Geen – Weinig – Redelijk – Aanzienlijk – Verhoogd – Acuut</i> Deze schaal geeft in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwerking of verlies van erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico's, zoals ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of beheer, verhoogd risico's op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen met een hoge historische waarde.

GEHELE GEBOUW

bouwfysische toestand	Uitstekend
onderhoud	Uitstekend
risico op gevolgschade	Uitstekend
toelichting	De buitenschil van de kerk werd recent gerestaureerd.

DAK

bouwfysische toestand	Uitstekend
onderhoud	Uitstekend
risico op gevolgschade	Weinig
toelichting	De dakbedekking op de kerkdaken is in goede staat.

DAKWATERAFVOER

bouwfysische toestand	Uitstekend
onderhoud	Goed
risico op gevolgschade	Geen
toelichting	De goten en afvoeren zijn in goede staat. De goten zijn licht vervuild.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Uitstekend
risico op gevolgschade		Geen
toelichting	/	

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Uitstekend
risico op gevolgschade		Geen
toelichting	/	

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Redelijk
risico op gevolgschade		Weinig
toelichting	Binnenkort is de oprissing van de verflagen op het buitenschrijnwerk aangewezen.	

AFWERKING EN INRICHTING

bouwfysische toestand		Redelijk
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig
toelichting	De afwerking van de kerkwanden zijn aan oprissing toe.	

Financiële gegevens (optioneel)

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
 - o Zie tabel uit het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50232/2024/B vastgesteld 14.05.2024 (vorige pagina's)
- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)
 - o Zie Meerjarenplan in Religiosoft.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De Sint-Martinuskerk is gelegen aan het Daniël Vermandereplein, dit op de grens van het dorpscentrum en de toegang tot de Avelgemse Scheldemeersen (= een beschermd natuurgebied).

De pastorie is gelegen naast het kerkgebouw. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich de scholen (kleuter- basis en secundair onderwijs), kinderdagverblijven, het Cultureel Centrum Spikkerelle en diverse sportfaciliteiten. Tegenover de kerk bevindt zich de Kerkstraat met diverse handelszaken en horecagelegenheden. Het nabije kasteel huisvest op vandaag het Deeltijds Kunstonderwijs met een conservatorium en een tekenschool (Gavka). Achter de kerk bevindt zich het evenementenplein met o.a. ook een speelplein en een skateramp. Vanaf de kerk zijn er heel wat wandel- en fietsmogelijkheden, met ook enkele routes die in de nabijheid starten.

De kerk is vrij vlot bereikbaar te voet, met de fiets, de auto (ruime parking rondom de kerk) en ook met het openbaar vervoer. De begraafplaats situeert zich in de Kerkhofstraat, ongeveer een kilometer verderop in het centrum van Avelgem. Er is geen begraafplaats rondom de kerk. Er zijn wel groenzones tussen de parkeergelegenheden en het kerkgebouw. De Kerkklokken luiden om het uur van 7.00 's morgens tot 22.00 uur 's avonds. En ook het Angelus weerklinkt elke dag.

In de centrumgemeente Avelgem zijn geen andere gebedsruimten.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Pastoraal gebruik

- + De kerk is elke dag vrij toegankelijk voor allen die er even willen verstillen of een kaarsje branden.
- + Tijdens de wekdagen (van dinsdag tot en met vrijdag) is er elke morgen om 8.30u eucharistieviering (dit in de kleine kapel).
- + Op geregelde tijdstippen komen er klassen op bezoek in de kerk en ze krijgen er dan een rondleiding.
- + De wekelijkse koorrepetitie van het OKRA-koor en aantal vieringen door hen opgeluisterd, gaan door in de kerk.
- + Er zijn een aantal schoolvieringen in de loop van het jaar (lager en MO SJB).
- + Er gaan geregeld uitvaarten en huwelijken door.
- + De dopen gebeuren op zaterdagmiddag of zondag om 11.30 uur.
- + Elke zondag is er een viering om 10.30 uur.

Er zijn twee woonzorgcentra waar geregeld (om de 14 dagen) eucharistie wordt gevierd (in WZC Ter Meersch op maandagvoormiddag en in WZC Sint-Vincentius op woensdagvoormiddag).

Niet-pastoraal gebruik.

Jaarlijks zijn er een aantal grote activiteiten die doorgaan in de kerk, dit op vraag van verenigingen... We denken hier bvb aan het optreden van Scala, de mini-tractorententoonstelling, enz...

2.2. Sint-Pieterskerk Outrijve

2.2.1. Identificatie

Naam: Sint-Pieterskerk

Geografische ligging

- Sint-Pietersstraat, 8582 Outrijve
- Provincie: West-Vlaanderen



Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Brugge
- Dekenaat of Regio: Waregem
- Parochie: Pastorale Eenheid Heilige Familie

Eigenaar: Gemeente Avelgem

Bescherming(en)/vastgesteld

- Aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek [Parochiekerk Sint-Pieters met omgeving](#). Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1983
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen 14 mei 2024

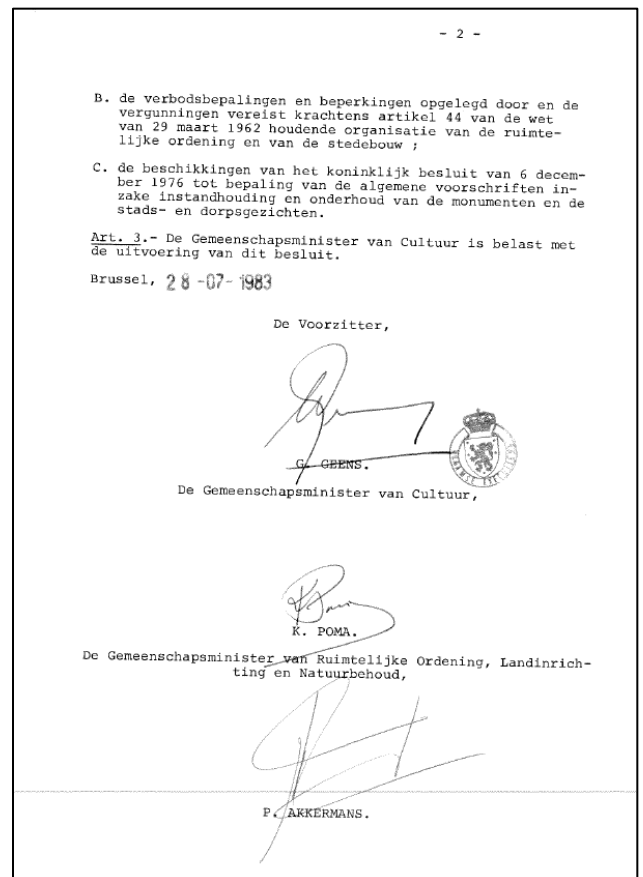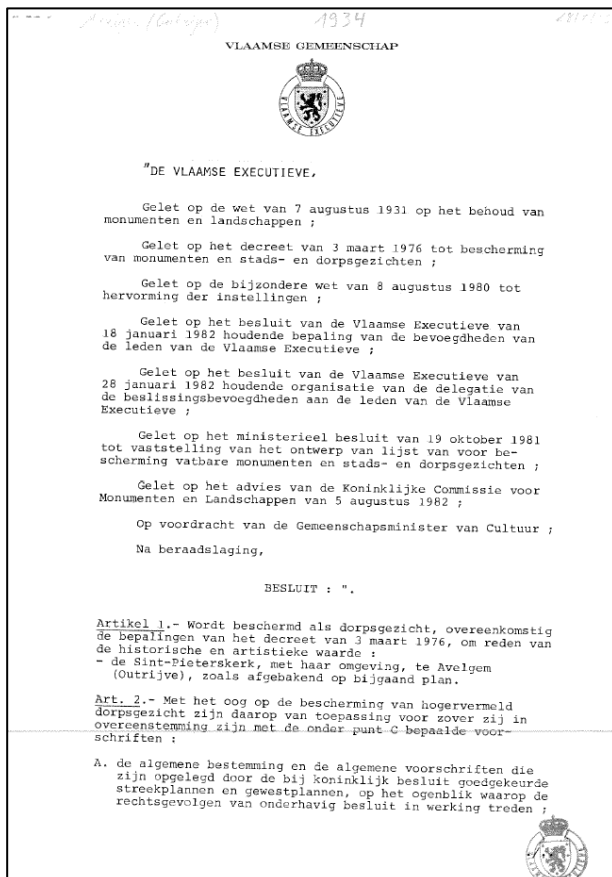

2.2.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

BESCHRIJVING

Georiënteerde dorpskerk binnen een ommuurd kerkhof. In oorsprong vroeggotische kerk, die in de loop der tijden gewijzigd werd. Bakstenen kerkhofmuur met steunberen. Pad van de straat naar de kerk afgezoomd door ijzeren hekwerk, dat tevens toegang geeft tot het kerkhof. Ten noordoosten graven van het Gemene Best. Tegen de kerkhofmuur gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers. Tegen de westzijde van de noordelijke zijbeuk Christus aan het kruis onder houten afdakje. Het oorspronkelijke beeld hangt thans in de kerk. IJzeren afsluiting. Het kruis wordt omringd door grafstenen van pastoors van Outrijve.

HISTORIEK

963: oudste vermelding van de kerk van Outrijve in geschreven bronnen: Koning Lotharius bevestigde de Gentse Sint-Pietersabdij in het bezit van haar goederen, waartoe de "terram in Alta ripa cum ecclesia" hoorde.

13de eeuw: het vermoedelijk eerste bedehuis wordt vervangen door een eenbeukig kerkje opgetrokken in Doornikse kalksteen. Het metselwerk is nog zichtbaar aan weerszijden van de toren.

14de eeuw: bouw van de westtoren bestaande uit drie geledingen.

15de eeuw: bouw van een noord- en zuidkapel, respectievelijk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en aan Sint-Pieter. De Onze-Lieve-Vrouwekapel was de grafkapel van de heren van Outrijve, die er een grafmonument oprichtten (heden verdwenen). De zuidelijke kapel bleef gedeeltelijk behouden, zie bouwnaad in de zuidelijke langsgevel.

16de eeuw: tijdens de godsdienstoorlog wordt de kerk gedeeltelijk verwoest. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat vlak naast de kerk een vesting was die bezet werd door de geuzen en herhaaldelijk wordt ingenomen door Spaanse legereenheden.

1618: ten gevolge van de zware verwoestingen wordt de kerk hersteld en uitgebreid met een zuidbeuk. Een deel van de westgevel wordt opgetrokken in gerecupereerde Doornikse kalksteen. Er worden ook drie nieuwe altaren geplaatst, die in 1620 worden gewijd door de bisschop van Doornik. *1625*: herstellen van het koor. *1694*: kerk wordt tijdens de negenjarige oorlog (1688-1697) leeggeroofd.

1788: bouw van noordbeuk.

1860: de kerktoren wordt beschadigd door blikseminslag.

1904: bouw van de sacristie ter vervanging van de bestaande sacristie, thans Sint-Pieterskapel. *1908*: herstellen van het 18de-eeuwse dak en de torenspits onder leiding van architect M. Desmet (Aalst).

BESCHRIJVING

Eenvoudig bedehuis deels opgetrokken in natuursteen en deels in baksteen. De verscheidenheid van materialen en de bouwnaden verwijzen naar de talrijke verbouwingen die de kerk onderging. De plattegrond ontvouwt een driebeukige hallenkerk van vier traveeën, voorafgegaan door een vierkante westtoren. Vijfzijdig koor met drie spitsboogvensters. Achter de zuidbeuk Sint-Pieterskapel op rechthoekig grondplan. Aansluitend op de noordbeuk sacristie. Natuurstenen 14de-eeuwse westtoren van drie geledingen onder ingesnoerde leien torenspits. Hoeken gemarkeerd door 19de-eeuwse op

elkaar gestelde verjongende steunberen. Gevelgeleding door waterlijsten. Eerste geleding met verdiept spitsboogportaal met zuiltjes in de dagkanten. Derde geleding met gekoppelde galmgaten. Zuidbeuk opgetrokken in bak- en natuursteen. Gevel geritmeerd met gedrukte spitsboogvensters en één rondboogvenster; tussen travee drie en vier (west naar oost) natuurstenen hoekketting. Bakstenen noordbeuk op natuurstenen plint. Gevelritmering door rondboogvensters. Aflijnende muizentandfries. Westpuntgevel met jaaranker 1788. Sacristie met drie licht getoogde vensters gevat in spitsboognis met arduinen negblokken. Gedeeltelijk bepleisterd en witgeschilderd *interieur*. Toren met vier geschilderde kraagstenen ter ondersteuning van het kruisribgewelf met voorstelling van de symbolen van de vier evangelisten (15de eeuw). Schip geritmeerd door natuurstenen spitsboogvormige scheibogen op ronde zuilen met achzijdige sokkel en bladkapiteel voor de zuidbeuk en Toscaans kapiteel voor de noordbeuk. Overdekking door houten tongewelven afgelijnd door eenvoudig lijstwerk. Vloeren van natuursteen.

Mobilair. Hoofdaltaar met arduinen mensa en witstenen voetstuk met voorstelling van de geboorte van Christus, aanbidding van de herders en de drie koningen (1900), tabernakel met vergulde deurtjes. Zijaltaren: neogotisch Sint-Pietersaltaar, retabel met in de nissen voorstellingen: Roeping van de Heilige Petrus, de Heilige Petrus zegenend en Jezus overhandigt Petrus de sleutels (einde 19de eeuw); neogotisch altaar Onze Lieve-Vrouw van Lourdes (1910). Twee eikenhouten biechtstoelen. Zuidelijke biechtstoel met versierd bovenvlak met medaillon waarin buste van de Heilige Petrus biddend (laatste kwart 19de eeuw); noordelijke biechtstoel met in fronton medaillon met buste van Boetvaardige Maria Magdalena (begin 19de eeuw). Eikenhouten [volgens Witdouck mahoniehouten] preekstoel met medaillon voorstellend Christus de Goede Herder draagt het schaap op zijn schouders, opzij paneel met trofee van voorwerpen uit het Oude en Nieuwe testament (1780-1790). Koorgestoelte (einde 18de eeuw): noordelijk deel met trofee van pauselijke symbolen; zuidelijk deel met trofee van attributen van David Koning psalmdichter. Doksaal met van Peteghem-orgel (1741); engelenkopje onder balustrade (18de eeuw). Geelkoperen doopvont, deksel met kruis en wereldbol (15de-eeuws). *Beeldhouwwerk*. Verschijning van de engel aan Petrus in de gevangenis van de Antoniaburcht in Jeruzalem naar ontwerp van May Claerhout (1961); Heilige Rochus van Montpellier (17de eeuw); Jezus aan het kruis (18de eeuw). *Schilderij "Kroning van Maria door de Heilige Drievuldigheid"* (19de eeuw); *"Tenhemelopneming van Maria: Het bloemwonder bij het ledige graf"* (19de eeuw). *Glasramen* (1900) in het schip vervaardigd door de werkhuisen Dobbelaere (Brugge): afbeeldingen van Heilige Petrus, Heilige Bruno, Heilige Camillus, Sint-Jan de Doper, Mater Dolorosa, Heilige Rosalia, Heilige Fransiscus, Heilige Apollonia; glasramen koor: verrijzenis, hemelvaart, Pinksteren.

- Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer W/00043.
- DESPRIET P., *De Sint-Pieterskerk van Outryve*, in *De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken*, Kortrijk, 1983, p. 298-306.
- FMBB Kortrijk II, p. 41-43.
- WITDOUCK R., *De parochiekerk van Sint-Pieters - Outryve en haar kerkschatten*, s.l., s.d.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2005: *Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde*, Bouwen door de eeuwen heen in

Vlaanderen WVL23, onuitgegeven werkdocumenten.

Auteurs: [De Gunsch, Ann](#); [De Leeuw, Sofie](#)

Datum: 2005

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

AANVULLENDE INFORMATIE

Kerkhof

De kerk met het omgevende, ommuurde ovalen kerkhof van Outrijve staat aangeduid op de Ferrariskaart uit 1771-1778. Die situatie wijzigde niet tot vandaag.

Ommuurd beboomd en deels vergroend kerkhof omheen de parochiekerk. De bakstenen kerkhofmuur is afgedekt met natuursteen. Een gietijzeren hekken scheidt de toegangsweg naar het westportaal van de kerk van het eigenlijke kerkhof. Op het kerkhof bleef een overzicht bewaard van graftekens daterend van de late 19de eeuw tot de naoorlogse periode. Tot de oudste hardstenen graftekens behoren die voor de pastoors nabij de overluifelde calvarie en gelegen achter een ijzeren hekken. Daarnaast zijn er kruisvormige stèles met graftuinen in neogotiek en eclecticisme. Uit het interbellum en de naoorlogse periode stammen de hardstenen graftekens bestaande uit een stèle en (verhoogde) zerk uitgevoerd in een sober gedecoreerde art deco en modernisme. Verschillende graftekens werden van steensculptuur voorzien terwijl porseleinen applicaties eerder beperkt zijn. Er bleef een eivormige graftrommel bewaard. Opmerkelijk zijn het grote aantal vooral witmarmere losstaande gedenkplaten. Op een ereperk rusten gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog onder de typische natuurstenen gedenktekens van The Commonwealth War Graves Commission.

Het kerkhof werd bezocht in 2017.

- Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Auteurs: [Mertens, Joeri](#)

Datum: 08-02-2021

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

Orgel

Het orgel werd gebouwd door Pieter van Peteghem in 1741. Het is afkomstig uit de parochiekerk van Ouwegem (nabij Oudenaarde); het was wellicht voor die kerk gebouwd. De overplaatsing naar Outrijve is te schatten rond 1867.

In Outrijve onderging het instrument meerdere wijzigingen, te beginnen bij de overplaatsing (door K. van Thuynen, een tot nog toe niet bekende orgelbouwer).

In 1871 geschiedde onderhoudswerk door Pieter Haelvoet; in 1905 een nieuwe blaasbalg, installatie occasie-klavier en kuisbeurt door Théophile-Adolphe Delmotte.

Door oorlogsfeiten werden enkele pijpen beschadigd in 1918. In 1922 volgden herstellingen door François Joris en in 1961 door Paul Anneessens.

Een herstelling (een poging tot gedeeltelijke reconstructie van de toestand van 1741) werd uitgevoerd in 1989, door Philippe Busschaert.

Auteurs: [Roose, Patrick](#)

Datum: 01-01-2012

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)


b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Administratieve gegevens

- Postadres(sen): Sint-Pietersstraat 5A, 8582 Avelgem
- Gemeente: Avelgem
- Kadastrale afdeling: AVELGEM 4 AFD/OUTRIJVE/
- Kadastrale sectie: B
- Perceel: 0073/00A000
- Capakey: 34031B0073/00A000
- Oppervlakte perceel: 564.68m²

Oppervlakte:

- Oppervlakte: 564,68 m²
- Vrije hoogte: 9 m
- Aantal zitplaatsen: 150

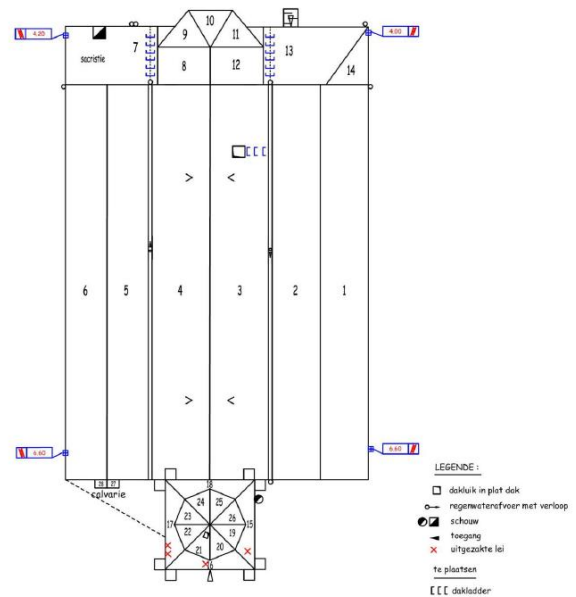

Opbouw (optioneel)

- Aantal en soorten bijruimtes:
Sacristie, toilet in de inkom, berging, stookruimte
- Opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw: NVT

Voorzieningen

- Tabel met de huidige aanwezige voorzieningen in het kerkgebouw

Sanitair	1 toilet
Verwarming	Gasinstallatie, aardgas, jaarlijks onderhoud door firma Abutriek
Verlichting	Halogeen
Keukenvoorzieningen	lavabo
Audiosysteem	aanwezig
Beeldscherm(en)	Nihil
Rolstoeltoegankelijkheid	Ja, behalve het koorgedeelte
Diefstal- en brandbeveiliging	Diefstalbeveiliging: <ul style="list-style-type: none"> - Alle waardevolle stukken werden gemerkt / beschermd met de Selecta DNA, een lijmachtige vloeistof op waterbasis die transparant opdroogt, en die enkel met een uv-lamp helderblauw oplicht. De

	<p>markering is voorzien van een stukje synthetisch in een laboratorium gemaakt DNA. Deze bevat een unieke code die in een beveiligde database wordt opgeslagen. Na forensisch onderzoek van het DNA kan de politie via de database nagaan wie de rechtmatige eigenaar is van het gemarkeerd product.</p> <p>Overall in de kerk zijn herkenningstekens aangebracht waardoor diefstal ontmoedigd wordt.</p> <p>Brandbeveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> – Brandblusapparaten aanwezig, jaarlijkse keuring door Nu-Swift
Bliksembeveiliging	Aanwezig
Gsm-operatoren	NVT

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- NVT

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

Er is aanwezigheid van:

- vleermuizen

We verwijzen hieronder naar het verslag van Monumentenwacht nummer 50266/2024/B vastgesteld 05.07.2024.

10.3. DIEREN

- G** Op de zolder van het schip liggen uitwerpselen van vleermuizen. Vleermuizen zijn beschermde en nuttige dieren, ze houden het insectenbestand onder controle en worden best niet gestoord. * Zie onze infofiche [vleermuizen op kerkzolders](#), voor meer info verwijzen wij naar de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt <https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep>

Bouwfysische toestand

Het gebouw is structureel in goede staat, de zakgoten en ook de zolder van het schip zijn wel moeilijk bereikbaar.

We verwijzen naar het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50266/2024/B vastgesteld 05.07.2024.

Zie volledig verslag Monumentenwacht als bijlage 2 toegevoegd bij dit document.

Hieronder de samenvattende tabellen van de op te volgen werken in de komende jaren op korte, middellange en lange termijn.

OVERZICHT EENMALIGE WERKEN					
Artikel	Verkort advies	BINNENKORT	1-3 JAAR	3-6 JAAR	> 6 JAAR
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderliggende artikelnummers en inhoudsopgavenummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
1.2.1.a 1.1.2.a	De ontbrekende en gebroken nokpannen vervangen en de losse vastmetselen. In combinatie hiermee de ontbrekende leien, aanduidingen x aanvullen.	•			
5.11.2.a	De gebroken ruit in een sacristieraam vervangen.	•			
6.2.3.a 10.2.2.a	De torenzolders opruimen en opvegen en de plankenvloer op de klokkenzolder nazien en vervolledigen.		•		
6.1.1.a	De roestige I-liggers en trekankers in de toren ontroesten en schilderen. Zie ook onderhoud van de klokken bij de advieslijst 'wekerende werken'.		•		
6.2.2.a 6.2.1.a	De afgefallen natuursteenimitatie bepleistering bovenaan de spitsboog tussen koor en de noordelijke zijbeuk vakkundig laten bijwerken. De westelijke wand in de zuidbeuk schilderen.		•		
10.1.1.a 10.1.2.a	Op dakvlakken 7 en 13 een vaste metalen dakladder, of enkele ladderhaken plaatsen waarin een ladder kan worden geplaatst. Onder het dakluik, dakvlak 3 een dakladder plaatsen en het dakluik van scharnieren voorzien.		•	•	
11.1.a 11.4.a	De begraafplaats op oordeelkundige wijze omvormen tot een begraafpark. Hierbij de omlooppaden tegen de kerkgevels vernieuwen. * Zie ook ons rapport 51631-2020 dat specifiek handelde over de begraafplaats (funerair erfgoed) en onze onderhoudsbrochure https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-funerair-erfgoed .		•	•	
5.1.a 5.2.1.a 2.4.a	Het plaatselijk uitgespoeld voegwerk vervangen door een aangepaste voegmortel en tevens de zettingsbarstjes hiermee dichten. De schoorsteen op de sacristie herstellen.		•	•	
11.2.a	De kerkhofmuur vakkundig restaureren.			•	•
2.5.a	Het toren- en koorkruis ontroesten, herstellen en afwerken met een aangepast verfsysteem.			•	•
5.11.1.a	De glas in loodramen in de zijbeuken en van het hoofdkoor op termijn restaureren.				•

OVERZICHT WEERKERENDE WERKEN					
Artikel	Verkort advies	BINNENKORT	JAARLIJKS	2-JAARLIJKS	6-8 JAARLIJKS
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderlijnde artikelnummers en inhoudsopgavennummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
3.1.a 5.14.a 5.10.a	Binnenkort de houten windborden van de calvarieluifel schilderen. De boordplanken van de bakgoten schilderen. Alle buitenschrijnwerk regelmatig schilderen of oliën. Bij voorkeur is het aangewezen om minstens <u>iedere 6-8jaar</u> onderhoudsschilderwerk opnieuw in te plannen. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk	•			•
3.3.a 10.2.1	Regelmatig, minstens jaarlijks, de goten en reinigen en de afvoeren en ontvangers nazien op verstoppingen. Ook de bezinkputjes onderaan de afvoeren en de afwateringsgeulen reinigen. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-hemelwaterafvoer		•		
5.14.a 11.2.b 5.7.1.a	De hekkens voor de calvarie en langs de toegang naar de kerk, evenals de muurankers ontroesten, herstellen en afwerken met een aangepast verfsysteem. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-ijzerwerk en infofiche IJzeren buitenelementen onderhouden .	•			•
OVERZICHT REGULIERE KEURINGEN OF NAZICHTEN					
7.3.1.a	Het kapotte en openhangende noodlampje op de 1 ^{ste} torenverdieping vervangen.	•			
7.2.1/ 7.2.2 7.2.1.a	De klokkeninstallatie en torenuurwerken laten nazien en onderhouden door een gespecialiseerde firma. De ijzeren onderdelen van de klokken laten ontroesten en schilderen. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-ijzerwerk .	•		•	
9.1	De brandblusapparaten jaarlijks laten keuren. * Zie onze infofolder brandveiligheid_poster.pdf .		•		
2.4 8.1 8.1.a	De schouw van de stookinstallatie laten reinigen, bij voorkeur samen met het onderhoud van de verwarmingsinstallatie. Informereren of het water in de luchtkanalen een negatieve invloed heeft op het verwarmingssysteem. Indien ja, de nodige maatregelen nemen om de waterinfiltratie te verhelpen.			•	




CONDITIE

De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw weergegeven op een 6-delige kleurschaal en dit voor 3 aandachtspunten :






bouwfysische toestand	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
onderhoud	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen en risico's worden opgevolgd. Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor problemen?
risico's op gevolgschade	<i>Geen – Weinig – Redelijk – Aanzienlijk – Verhoogd – Acuut</i> Deze schaal geeft in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwerking of verlies van erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico's, zoals ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of beheer, verhoogd risico's op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen met een hoge historische waarde.

GEHELE GEBOUW

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Redelijk
risico op gevolgschade		Weinig
toegankelijkheid		Redelijk

toelichting Het gebouw is structureel in goede staat, de zakgoten en ook de zolder w/h schip zijn wel moeilijk bereikbaar.

DAK

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig

toelichting De dakbedekking is in goede staat, er zijn wel problemen met de nokken.

DAKWATERAFVOER

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig

toelichting De goten en afvoeren zijn in goede staat. De boordplanken zijn wel te schilderen.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Geen

toelichting Behoudens een sterk bestoffing van de dakstructuur van de spits zijn er geen opmerkingen. De zolders van de zijbeuken zijn wel niet toegankelijk.

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Geen

toelichting Er zijn geen opmerkingen

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig

toelichting Er zijn geen opmerkingen

AFWERKING EN INRICHTING

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig

toelichting Er zijn geen opmerkingen

Financiële gegevens (optioneel)

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
 - o Zie tabel uit het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50266/2024/B vastgesteld 05.07.2024 (vorige pagina's)
- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)
 - o Zie Meerjarenplan in Religiosoft

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Het sterk gerestaureerde kerkje van Outrijve is gelegen aan de grens van een prachtig landschap gevormd door een kronkelende Schelde-arm en de erachterliggende meersen met populieren op grondgebied Henegouwen. Naast het ommuurde kerkhof is een thans onbebouwd stuk grond gelegen dat als het ware een venster opent op dit landschap.

Ten zuiden van de kerk is een vierkanthoeve gelegen die omwille van haar strategische ligging tussen de kerk en het landschap, in het dorpsgezicht dient opgenomen te worden teneinde haar bouwvolumes te beschermen.

Tegenover de kerk (noordwesten) is een conglomeraat van kleine arbeidershuisjes gesitueerd, als binnenverkaveling van het bouwblok tussen de kerk en de Doorniksesteenweg. Deze binnenverkaveling voor arbeiderswoningen is typisch voor de dorpen van Zuid-West-Vlaanderen. Het spel van daken (zadel- en mansardedaken), de grillige inplanting, de soms hoog opklimmende bouwdata (18de eeuw) en de kleurigheid van de gevels (wit-rood-oranje-groen) maken het tot een beschermenswaardig stukje folklore.

Volgende componenten vormen het te beschermen dorpsgezicht:

- de kerk en het ommuurde kerkhof;
- onbebouwde percelen aan de Scheldeoever en van waaruit men zicht heeft op het waardevol landschap non-aedificandi;
- de vierkanthoeve ten zuiden van de kerk;
- de volkse huisjes ten noordwesten van de kerk.

Tenslotte is er tegenover de kerk de pastorie en even verderop de vrij recent gerenoveerde school.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Pastoraal gebruik

- + De kerk is elke dag vrij toegankelijk voor allen die er even willen verstillen of een kaarsje branden.
- + Op geregelde tijdstippen komen er klassen op bezoek in de kerk en ze krijgen er dan een rondleiding.
- + Er zijn een aantal schoolvieringen in de loop van het jaar.
- + Er gaan geregeld uitvaarten en huwelijken door.
Opmerking: De kerk van Outrijve wordt vaak gekozen als huwelijkskerk omdat koppels hun huwelijksfeest vieren in een nabij gelegen feestzaal.
- + Dopen gebeuren op zaterdagmiddag of zondag om 11.30 uur.
- + Op zondag is er om de vier weken een eucharistieviering om 9.00 uur (tot 1 jan 2025 was dat om de twee weken).
- + Daarnaast zijn er jaarlijks een paar activiteiten die doorgaan in de kerk, zoals het jaarlijkse kerstconcert.

Niet-pastoraal gebruik.

Bij een brandalarm op school fungeert de kerk als opvangplaats.

2.3. Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Eligiuskerk Waarmaarde

2.3.1. Identificatie

Naam: Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Eligiuskerk

Geografische ligging

- Onze-Lieve-Vrouwstraat,
8581, Waarmaarde
- Provincie: West-Vlaanderen

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Brugge
- Dekenaat of Regio: Waregem
- Parochie: Pastorale Eenheid Heilige Familie

Eigenaar: Gemeente Avelgem

Bescherming(en)/vastgesteld

- aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed [Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Eligius met kerkhof](#)
Deze vaststelling is geldig sinds 14-05-2024
- omvat de aanduiding als beschermd monument [Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligius](#)
Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

2.3.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

BESCHRIJVING

Georiënteerd bedehuis gelegen in de oostelijke uithoek van de gemeente nabij de Schelde en aan de grens met Kerkhove en Ruien (Oost-Vlaanderen). Omringend ommuurd kerkhof met ten zuidoosten graven van het Gemene Best.

HISTORIEK

De oudste vermelding van een bedehuis dateert van 1119 wanneer bisschop Lambrecht van Noyon-Doornik aan abt Gaufridus en zijn monniken van de abdij van Sint-Diederik nabij Reims, het altaar van Kerkhove en de afhankelijke kapel Waarmaarde schenkt. Waarmaarde was op dat ogenblik nog geen zelfstandige parochie. Uit de geschreven bronnen van 1185 blijkt dat Waarmaarde ondertussen een zelfstandige parochie is geworden. Het patronaatsrecht van de kerk is tot de Franse revolutie in handen van de abdij van Sint-Diederik. De tiendheffer is de priorij van Elsegem. Het eerste bedehuis wordt circa 1220

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

vervangen door een laat-romaans bedehuis, één van de allerjongste in West-Vlaanderen. De huidige kerk is in kern laat-romaans en was wellicht een éénbeukig kruiskerkje opgetrokken in Doornikse hardsteen typerend voor de streek van de Vlaamse Ardennen. De kerk is een belangrijke architecturale getuige van de laat-romaanse kerkenbouw in West-Vlaanderen hoewel ze in de gotisch bouwperiode uitgebreid werd.

Uit de initiële bouwfase bleven de kruisingstoren (zonder bovenverdieping), de zuidelijke transeptarm (zwaar beschadigd in 1940), een deel van de zuidwand van het rechthoekig koor en de zuidgevel van het schip bewaard. In de 13de eeuw wordt de kerk uitgebreid met een vroeg-gotische noordbeuk die in 1940 vernield wordt. Enkel de oostelijke halfzuil bleef bewaard. Vermoedelijk wordt in de 14de eeuw de noordelijke transeptarm afgebroken en heropgebouwd op de breedte van de noordbeuk.

1485: samen met de kerken van Kerkhove en Avelgem, beschadigd door het garnizoen van Oudenaarde. Vermoedelijk wordt de kerk tijdens de herstellingswerken vergroot met de bouw van het huidige koor en zijkoor.

1568: de kerk wordt opnieuw beschadigd door de Geuzen.

17de eeuw: verhogen van de toren, oprichten van een spitse torennaald en verfraaien van het interieur.

1814: herstellen van het dak.

1900-1901: de kerk wordt grondig verbouwd en vergroot (zie oude foto's) door de Gentse architect August van Assche. Oprichting van sacristie, ronde traptoren, doopkapel en verlenging met één travee westwaarts. Bouw van een doopkapel aan de noordzijde. Om meer eenheid te geven aan het gebouw wordt de gevel in Doornikse steen heropgebouwd. De westgevel van de noordbeuk wordt opgetrokken in baksteen. Ook het interieur wordt grotendeels vernieuwd en ingewijd in 1901. De kerk wordt tijdens de beide Wereldoorlogen beschadigd door beschietingen. Bij herstellingen in 1925-1926 door Maurice Allaert uit Kortrijk, wordt de toren verhoogd met een neoromaanse klokkenverdieping. De herstellingswerken in 1940 gebeuren onder leiding van architect J. Baert uit Zwevegem.

BESCHRIJVING

De plattegrond ontvouwt een tweebeukige kerk met schip van vijf traveeën; vierkante kruisingstoren; transept van één travee met rechte sluiting. Hoofdkoor van drie traveeën en zijkoor van twee traveeën met rechte afsluiting. Vijfzijdige noordelijke doopkapel, zuidoostelijke sacristie op rechthoekig grondplan. Metselwerk van Doornikse breuksteen voor toren, zuidbeuk en transept, sacristie en sokkel van koor en noordbeuk. Voorts baksteen voor noordbeuk en koor. Leien bedaking. Volgens P. Despriet werden de oudste delen van de kerk deels opgetrokken uit puin van de nabijgelegen Romeinse nederzetting van Kerkhove. Laat-romaanse hoofdbeuk met verankerde puntgevel. Rondboog westportaal met houten deur met driepas. Erboven rondboogvenster op afzaat. Versneden natuurstenen steunbeer tussen hoofd- en zijbeuk. Zuidgevel van hoofdbeuk geritmeerd door rondboogvensters op afzaat, evenals de twee traveeën van het hoofdkoor en de zuidelijke transeptgevel. Verankerde bakstenen noordelijke zijbeuk op natuursteen sokkel. Spitsboogvenster in natuurstenen omlijsting en met gotisch maaswerk. Eerste travee gemarkeerd door doopkapel met driezijdige sluiting. Tussen travee twee en drie rondboogdeur in natuurstenen omlijsting. Noordtransept gemarkeerd door versneden steunberen; spitsboogvenster met maaswerk onder waterlijst. Zuidtransept gemarkeerd door rond traptorentje bekroond door kegelvormige spits. Westgevel van het transept met ingewerkt reliëf van Calvarie van Karel Lateur (circa 1900). Hoofd- en zijkoor met tuitgevel

met vlechtingen en spitsboogvensters. Vierkante laat-romaanse kruisingstoren van drie geledingen, van elkaar gescheiden door waterlijsten. Het onderste deel van de toren wordt verfraaid door drielobbige blindnissen. De tweede geleding wordt gekenmerkt door rondbogige blindnissen. De bovenste geleding met typische neoromaanse galmgaten met deelzuiltjes en aflijnende tandfries.

Bepoeterd en witgeschilderd *interieur*. Plint van blauwe hardsteen. Hoofdbeuk van noordelijke zijbeuk gescheiden door drie geprofileerde spitsbogen op arduinen zuilen met achzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Schip overdekt met vlak plafond met moer- en kinderbalken, zijbeuk en beide koren overdekt door middel van houten spitstongewelf. De ribben lopen uit op natuurstenen consoles. Vieringstoren met kruisribgewelf op consoles met gesculpteerde hoofden. Marmeren vloer. Wanden van de doopkapel met twee natuurstenen gedenkstenen met de namen van de pastoors van Waarmaarde.

Mobilair. Eikenhouten communiebank (1634). Eikenhouten preekstoel met op hoeken van kuip engelenkopjes en eronder hermen (1634). Zwartmarmeren doopvont met koperen deksel (1901). Doksaal met orgel, waaronder tochtsluis. Beelden: Maria doorboord door zeven zwaarden, Heilige Jozef, Heilig Hartbeeld, Heilige Catharina. Neogotisch arduinen altaar.

- Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer W/00044.
- DE SMIDT F., *De Romaanse kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen*, Gent, 1940, p. 231-235.
- DESPRIET. P., *De Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligius in Waarmaarde*, in *De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken*, Kortrijk, 1983, p. 409-416.
- FMBB Kortrijk II, p. 55-56.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2005: *Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde*, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, onuitgegeven werkdocumenten.

Auteurs: [De Gunsch, Ann](#); [De Leeuw, Sofie](#)

Datum: 2005

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

AANVULLENDE INFORMATIE

Waarmaarde Churchyard

Op het kerkhof van Waarmaarde liggen graven van de Commonwealth War Graves Commission voor 18 doden uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan één onbekende militair) en twee onbekende doden uit de Eerste Wereldoorlog.

- *Waarmaarde Churchyard*, <https://www.cwgc.org> (geraadpleegd op 8 september 2021).

Auteurs: [Decoodt, Hannelore](#)

Datum: 08-09-2021

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

Kerkhof

De kerk van Waarmaarde staat ingetekend op de Ferrariskaart uit 1771-1778. Het rechthoekige kerkhof is op dat ogenblik grotendeels ommuurd. Ten noordwesten lijkt het kerkhof open te zijn.

Vandaag is het kerkhof omheind met een bakstenen muur met ezelsrug. Tegen de zuidelijke transeptarm hangt een calvarie onder een houten luifel. Het vergroende kerkhof behield een selectie aan graftekens die de 20ste eeuw overspannen. Zowel de kruisvormige stèles als de stèles met zerken komen voor in voornamelijk sobere art deco en modernisme. Sculpturale figuratieve decoratie wordt zelden toegepast net als metalen of porseleinen applicaties. Het grafteken Vanhonnacker-Matton (+1971) werd uitgevoerd in mozaïeksteentjes.

Opmerkelijk is het hardstenen familiegraf Ernest Buysens-Bouwet bestaande uit een rechthoekige stèle op gebogen plattegrond, steunend op de hoeken op twee sokkels, met bekronend kruis en een zerk bestaande uit verschillende hardsteenplaten. De hoeken van de stèle zijn gedecoreerd met bronzen rouwkransen voorstellende samengebonden klimop.

Voor de stèle staat een ovalen geribde plantenbak.

Het kerkhof werd bezocht in 2017.

- Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Auteurs: [Mertens, Joeri](#)

Datum: 08-02-2021

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

Orgels

Over voormalige orgels is niets bekend. In 1818 werd een doksaal gebouwd. In het midden van de 19de eeuw werd een orgelist betaald, wat betekent dat er toen een orgel aanwezig was.

Huidige orgels:

- Op het doksaal staat een instrument van J. Anneessens uit 1932. In 1940 (bij de Duitse invasie) werd het instrument zwaar beschadigd; het werd naar het atelier van Anneessens overgebracht en hersteld. Volgens een bepaalde bron zou het orgel aanvankelijk vooraan in de kerk gestaan hebben, en pas na 1940 op het doksaal geplaatst zijn. Dit orgel is buiten gebruik sinds ongeveer 1975.
- Een tweedehands-orgel werd aangekocht in 1980 en als koororgel geplaatst. De oorspronkelijke bouwer van het instrument is een lid van de orgelbouwersfamilie Hooghuys (vermoedelijk Louis-Benoit), te dateren in het laatste kwart van de 19de eeuw. Dit orgel is afkomstig uit de kapel van de zusters Maricolen te Loppem. Wegens afbraak van de kapel werd het orgel in 1979 overgenomen door de firma 'Loncke Orgelbouw' die het totaal renoveerde en het tijdelijk in de kerk van Ninove plaatste; dezelfde firma herplaatste het in Waarmaarde in 1981.

Auteurs: [Roose, Patrick](#); [Fauconnier, Antoine](#)

Datum: 01-01-2012

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\)](#)

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Administratieve gegevens


- Postadres(sen): Waarmaardeplein 4, 8581 Avelgem
- Gemeente: Avelgem
- Kadastrale afdeling: AVELGEM 2 AFD/WAARMAARDE/
- Kadastrale sectie: A
- Perceel: 0781/00E000
- Capakey: 34039A0781/00E000
- Oppervlakte perceel: 1124.31m²

Oppervlakte:

- Oppervlakte: 595 m²
- Vrije hoogte: 9,5 m
- Aantal zitplaatsen: 200

Opbouw (optioneel)

- Aantal en soorten bijruimtes:
Sacristie, toilet, berging, stookruimte
- Opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw: NVT

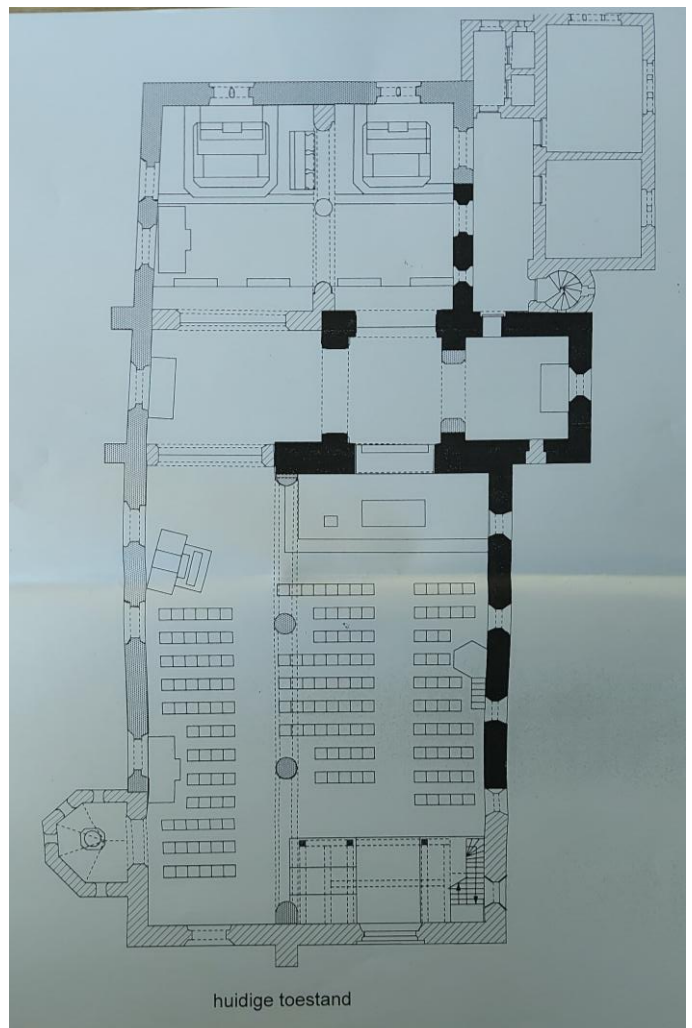

Voorzieningen

- Tabel met de huidige aanwezige voorzieningen in het kerkgebouw

Sanitair	1 toilet
Verwarming	Gasinstallatie, aardgas, installatie in 2004, jaarlijks onderhoud door firma Vinci
Verlichting	Halogeen
Keukenvoorzieningen	Lavabo, uitgietbak
Audiosysteem	Aanwezig
Beeldscherm(en)	Nihil
Rolstoeltoegankelijkheid	Ja, behalve het koorgedeelte

<p>Diefstal- en brandbeveiliging</p>	<p>Diefstalbeveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle waardevolle stukken werden gemerkt / beschermd met de Selecta DNA, een lijmachtige vloeistof op waterbasis die transparant opdroogt, en die enkel met een uv-lamp helderblauw oplicht. De markering is voorzien van een stukje synthetisch in een laboratorium gemaakt DNA. Deze bevat een unieke code die in een beveiligde database wordt opgeslagen. Na forensisch onderzoek van het DNA kan de politie via de database nagaan wie de rechtmatige eigenaar is van het gemarkeerd product. Overall in de kerk zijn herkenningstekens aangebracht waardoor diefstal ontmoedigd wordt. <p>Brandbeveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandblusapparaten aanwezig, jaarlijkse keuring door Nu-Swift
<p>Bliksembeveiliging</p>	<p>Nazicht door erkend organisme wenselijk (cf. verslag Monumentenwacht nr. 50238/2024/B vastgesteld op 08.08.2024)</p> <p><i>“We zien geen onderbrekingen in de koperen daalgeleiders. Ter hoogte van dakvlak 24 zijn enkele klemmen van de daalgeleiders uitgezakt. De installatie werd door ons slechts nagezien op eventuele mechanische gebreken. Voor de controle op de goede werking ervan verwijzen we naar een erkend controleorganisme. Bij de plaatsing of na latere werkzaamheden aan de bliksemafleiding is het afleveren van een meetrapport vereist.”</i></p>
<p>Gsm-operatoren</p>	<p>NVT</p>

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- NVT

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

- NVT

Bouwfysische toestand

We verwijzen naar het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50238/2024/B vastgesteld 08.08.2024.

Zie volledig verslag Monumentenwacht als [bijlage 3](#) toegevoegd bij dit document.

Hieronder de samenvattende tabellen van de op te volgen werken in de komende jaren op korte, middellange en lange termijn.



OVERZICHT VAN DE EENMALIGE WERKEN

Artikel	Verkort advies	DRINGEND	1-3 JAAR	3-6 JAAR	> 6 JAAR
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderlijnde artikelnummers en inhoudsopgavenummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
10.2.2.a	Verwijder het nestmateriaal op de zolder boven het koor.		•		
1.2.2.a 1.2.6.a	Herplaats het uitgezakt hoekkeperlood op het dak van de doopkapel en bovenaan het schilddak van de sacristie. Herbevestig de muuraansluitingen tussen de dakvlakken en de topgevels en strijk ze opnieuw aan met kalkmortel.		•		
5.7.1.a	Ontroest en herschilder de muurankers met een aangepast verfsysteem. Waar het metselwerk gebarsten is door roestdruk van de ankerveren, de ingewerkte delen van de ankers blootleggen, ontroesten en behandelen met een roestwerende verf. Vervolgens het metselwerk herstellen en hervoegen met een kalkmortel.			•	
2.4.a 5.1.a 5.2.1.a 5.8.1.a	Hervoeg het uitgevallen voegwerk in het metselwerk van de westelijke topgevel van dakvlakken 3-4 en lokaal ter hoogte van de vooruitspringende plinten van de zuidgevel. Verwijder loszittend voegwerk en haal de voegen voldoende diep uit alvorens te hervoegen met een kalkmortel. Leg de deksteen op de schoorsteen terug vast en voeg de barsten in het schoorsteenlijf en de deksteen op met een kalkmortel. Voeg de dekstenen op de muur rond plat dak 18p opnieuw op. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-en-herstel-van-voegen-historisch-metselwerk			•	
2.5.a	Herstel en herschilder de topbekroningen van de doopkapel en traptoren.			•	
5.11.2.a	Vervang de gebroken ruitjes in de sleufgaten van de traptoren.			•	
5.11.1.a	Plan een gefaseerde restauratie in van de glas-in-loodramen van het schip, zuidelijk transept, doopkapel en hoofdkoor.				•

**OVERZICHT VAN DE WEERKERENDE WERKEN**

Artikel	Verkort advies	BINNENKORT	JAARLIJKS	2-JAARLIJKS	6-JAARLIJKS
	Bij digitaal gebruik van dit rapport kan men door het indrukken van de onderliggende artikelnummers en inhoudsopgavenummers rechtstreeks doorschakelen naar het desbetreffende artikel (=hyperlinks).				
5.10.a.	Herschilder binnenkort de ramen van de sacristie. Breng tijdig een nieuwe vemislaag aan op de inkomdeur van de kerk. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk	•			•
1.1.2.a. 10.2.1.	Blijf regelmatig, minstens 2x per jaar, de goten en de platte daken reinigen en de afvoeren en ontvangers nazien op verstoppingen. Vooral ter hoogte van de oostzijde van de sacristie, waar een boom dicht tegen de gevel staat, zijn de goten gevoelig voor onderhoud. Controleer terzelfdertijd de daken op uitgezakte of gebroken leien en vul ze opnieuw in. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-hemelwaterafvoer		2X		
3.2.a.	Plan tijdig het onderhoudsschilderwerk in van de standpalen onderaan de afvoeren. Ontroest waar nodig en schilder met een aangepast verfsysteem. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Onderhoud-van-ijzerwerk en onze onderhoudsfiche ijzeren buitenelementen onderhouden				•
11.3.a.	Snoei regelmatig de eik aan de oostzijde van de sacristie zodat zwiepende takken de gevels en dakvlakken niet kunnen raken. * Zie ook onze onderhoudsbrochure Vegetatie-op-en-rond-gebouwen		•		

OVERZICHT VAN DE REGULIERE KEURINGEN/NAZICHTEN

9.1.	De brandblusapparaten en rookdetectieapparatuur laten keuren. De droge stijgleiding jaarlijks laten onderhouden en om de 5 jaar laten afpersen. Zie ook onze infolder brandveiligheid_poster.pdf		•		
2.4. 8.1.	<i>Bij GAS:</i> De schouw van de stookinstallatie laten reinigen, bij voorkeur samen met het onderhoud van de verwarmingsinstallatie.			•	
7.2.1/ 7.2.2.	De klokkeninstallatie en torenuurwerken laten nazien door een gespecialiseerde firma.			•	





CONDITIE

De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw weergegeven op een 6-delige kleurschaal:



bouwfysische toestand	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
onderhoud	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen en risico's worden opgevolgd. Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor problemen?
risico's op gevolgschade	<i>Geen – Weinig – Redelijk – Aanzienlijk – Hoog – Acuut</i> Deze schaal geeft in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwerking of verlies van erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico's, zoals ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of beheer, verhoogd risico's op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen met een hoge historische waarde.
toegankelijkheid	<i>Uitstekend – Goed – Redelijk – Matig – Slecht – Zeer slecht</i> Deze score geeft aan hoe vlot het gebouw of erfgoedobject toegankelijk is voor onderhoud en kleine herstellingen. Zijn er voorzieningen aanwezig om daken en goten veilig te betreden zoals genormeerde ankerpunten en ladderhaken, (neerklapbare) borstweringen...? Zijn trappen en ladders veilig? ...

GEHELE GEBOUW

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Uitstekend
risico op gevolgschade		Weinig
toegankelijkheid		Goed

toelichting Het gebouw is in zeer goede staat en wordt heel goed onderhouden. Alle dakvlakken en goten zijn via ladders of luiken bereikbaar.

DAK

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig

toelichting De daken zijn algemeen in goede staat, sporadisch is een leetje uitgezakt.

DAKWATERAFVOER

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Uitstekend
risico op gevolgschade		Geen

toelichting Enkele zalinggoten zijn wat gecorrodeerd. De dakwaterafvoeren worden zeer goed onderhouden.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig
toelichting		

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Goed
risico op gevolgschade		Weinig
toelichting		

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING

bouwfysische toestand		Goed
onderhoud		Redelijk
risico op gevolgschade		Weinig
toelichting	De ramen van de sacristie zijn aan veronderhoud toe.	

AFWERKING EN INRICHTING

bouwfysische toestand		Uitstekend
onderhoud		Uitstekend
risico op gevolgschade		Geen
toelichting		

Financiële gegevens (optioneel)

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
 - o Zie tabel uit het meest recente bouwkundig inspectieverslag van Monumentenwacht met nummer 50238/2024/B vastgesteld 08.08.2024 (vorige pagina's)
- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)
 - o Zie Meerjarenplan in Religiosoft

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk is gelegen in de oostelijke uithoek van de gemeente nabij de Schelde en aan de grens met Kerkhove en Ruien (Oost-Vlaanderen). Omringend ommuurd kerkhof met ten zuidoosten graven van het Gemene Best. Het vroegere klooster (waarvan het huis nu in privéhanden is) en de school zijn verdwenen. Dit maakt dat de kerk zich situeert in een rustige, verstilde dorpskern met weinig economische activiteit.

Evenwel bevindt zich in de nabijheid het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde, gelegen op de prehistorische, Romeinse en Merovingische archeologische site.

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Pastoraal gebruik

- + De kerk is elke dag vrij toegankelijk voor allen die er even willen verstillen of een kaarsje branden.
- + Veel wandelaars en fietsers stoppen er om te genieten van de mooie inrichting van de kerk.
- + Uitvaarten en huwelijken gaan er door.
- + Dopen gebeuren op zaterdagmiddag of zondag om 11.30 uur.
- + Op zondag is er om de vier weken een eucharistieviering om 9.00 uur. (tot 1 jan 2025 was dat om de twee weken op zaterdagavond)

Niet-pastoraal gebruik.

Jaartlijks wordt de kerk gebruikt voor een aantal activiteiten georganiseerd door het comité van Waarmaarde Feest.

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie
Avelgem	Sint-Martinuskerk	Eredienst + valorisatie i.f.v. medegebruik
Outrijve	Sint-Pieterskerk	Eredienst + valorisatie i.f.v. medegebruik
Waarmaarde	Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk	Eredienst + valorisatie i.f.v. medegebruik

In de komende 6 jaar worden de kerken hoofdzakelijk verder gebruikt als kerkgebouwen voor de eredienst.

De respectievelijke kerkfabrieken zullen zich toeleggen op en aandacht besteden aan mogelijkheden om het medegebruik te valoriseren. De kerkfabrieken zijn van oordeel dat de kerken een meerwaarde kunnen betekenen, gezien de nabije ligging van scholen en culturele centra, ... De kerken kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag van organisaties om er culturele evenementen, infoavonden, voordrachten, tentoonstellingen e.a. te organiseren.

De kerkfabrieken rekenen op een goede samenwerking met de gemeente om de gebouwen te verbeteren en de nodige werken en aanpassingen te doen in functie van medegebruik. De vernieuwde, verbeterde geluidsinstallatie in de Sint-Martinuskerk was alvast een stap in de goede richting. De kerkfabrieken zijn ervan overtuigd dat schilderwerken, het plaatsen van beeldschermen ... zeker een meerwaarde zouden kunnen betekenen.

Sint-Martinuskerk Avelgem

Deze kerk wordt in onze pastorale eenheid de centrumkerk. Dat betekent dat er naar de toekomst toe een aantal diensten uitsluitend in deze kerk zullen plaats vinden en niet meer in één van de andere kerken van onze pastorale eenheid, bijv. Eerste communie en vormselvieringen.

+ wekelijkse eucharistie op zondag, alle sacramenten kunnen er ontvangen worden

+ weekdagviering

+ schoolvieringen (eucharistie en gebedsdienst)

+ Ieder jaar komt het vredeslicht naar Avelgem en blijft er gedurende de kerstperiode branden.

Deze kerk zet ook in op valorisatie.

Sint-Pieterskerk Outrijve

Deze kerk zet in op valorisatie. We willen er op geregelde tijdstippen de eucharistieviering laten plaats vinden. Verder:

+ de sacramenten worden er gevierd;

+ plaats waar de school kan vieren;

+ stilteplaats voor mensen die even verwijlen.

Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Eligiuskerk Waarmaarde

Deze kerk zet in op valorisatie en nevenbestemming is zeker bespreekbaar. We willen er op geregelde tijdstippen de eucharistieviering laten plaats vinden. Verder:

+ de sacramenten worden er gevierd;

+ stilteplaats voor mensen die er langs komen.

3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

- NVT in de nabije of middellange toekomst

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden.

Paul Decoster
Voorzitter CKB Avelgem

Hugo Colpaert
Secretaris CKB Avelgem



H. COLPAERT